



# GHz BGA Socket and SMT adaptor Assembly Instructions

1. ターゲット PCB ランドで、水溶液、あるいは、きれいでないフラックスを適用しないでください。
2. PCB ランドの反対の角で少量の TAC フラックスを適用してください。
3. ターゲット・ボード・ランド・パターン・オリエンテーション及びアダプタのオリエンテーション・マークに注意してください。フラックスされたターゲット PCB ランド上へ SMT アダプタ (ハンダボール側を下にして)を置いてください。
4. リフロー。Ironwood のハンダボール・パーツのリフローの更に詳細な指示のために、"BGA Surface Mount Foot Soldering Instructions"を参照してください。
5. 提供されたハードウェア(socket base screws)で SMT アダプタへ socket base assembly を取付けてください(オリエンテーションのために Detail A を参照してください)。
6. ソケットへ BGA パッケージ(ハンダボール側を下にして)を置いてください。注：ターゲット PCB の BGA オリエンテーションは、重要です。
7. BGA パッケージの一番上に compression plate を置いてください。
8. socket base assembly の上に socket top assembly を取付けて、そして位置へロックするために回してください。
9. compression plate あるいは、BGA パッケージへ接触するまで compression screw を時計回りに回転させてください。
10. 更に 1/8 回転、回してください。

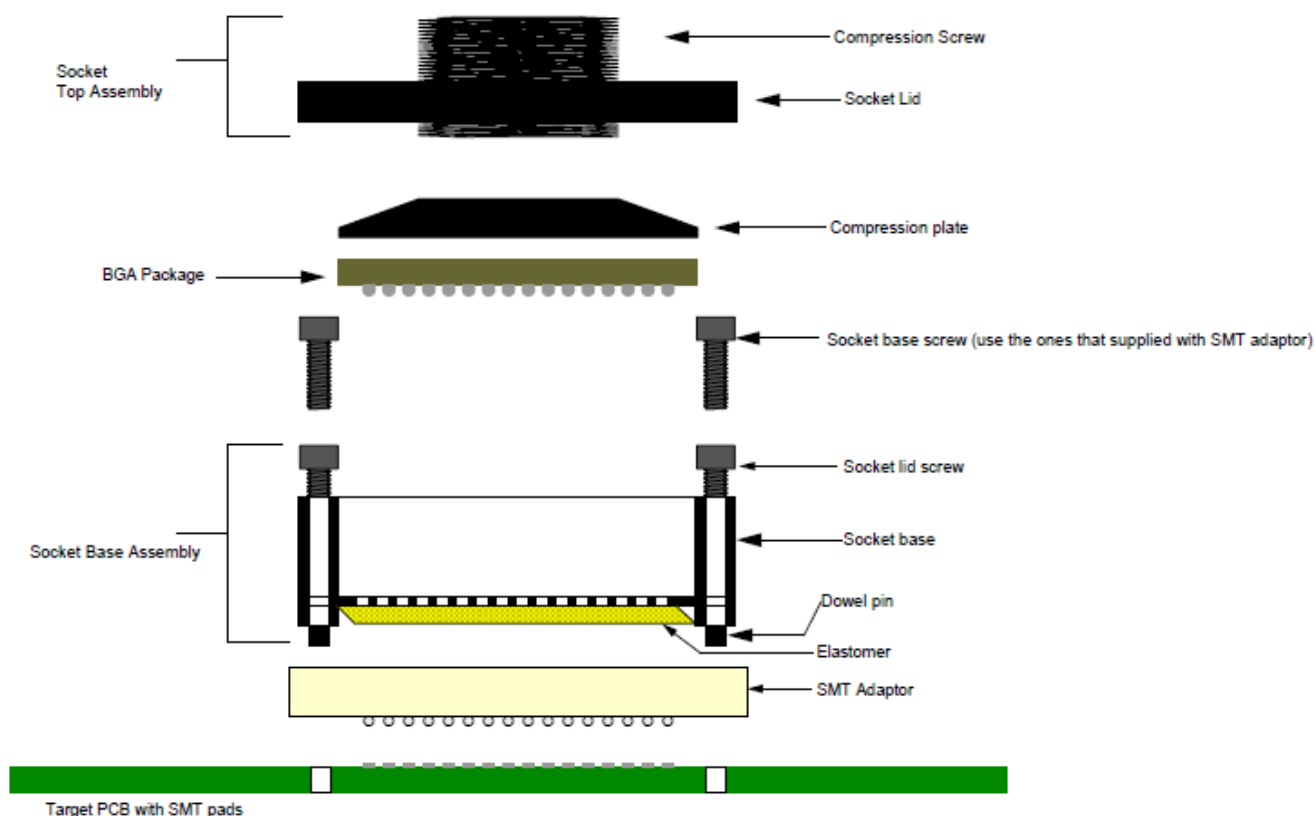

# GHz BGA Socket and SMT adaptor Assembly Instructions

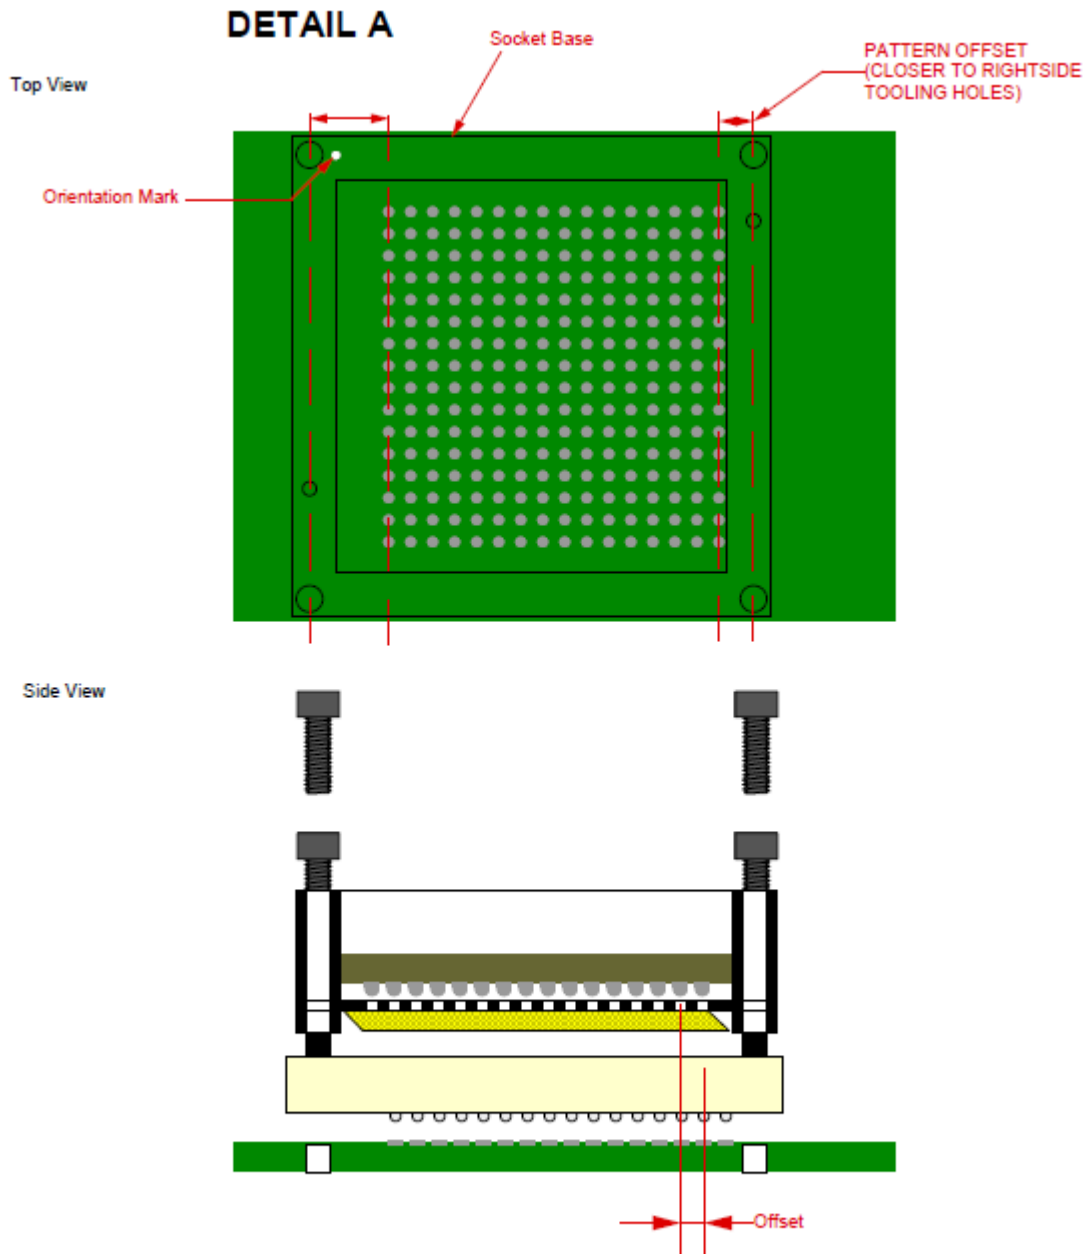

NOTE: WHEN PLACING SOCKET BASE ASSEMBLY,  
ORIENTATION MARK SHOULD BE ON THE UPPER  
LEFT CORNER AS SHOWN IN THE TOP VIEW.