



Windows 10 1903 での重要な注意

LIN ドライバをアップデートしてください！



ガイロジック株式会社

〒180-0004

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-5-11

松栄ビル5F

Tel 0422-26-8211 Fax 0422-26-8212

http://www.gailogic.co.jp

<対象製品>

- PCAN-USB Pro IPEH-002061
- PCAN-USB Pro FD IPEH-004061
- PLIN-USB IPEH-004052

<問題>



Windows 10 の 1903 エディションで、PLIN ドライバ 1.4.0.1039 以前である場合、Windows ブルースクリーン（クラッシュ）が発生する可能性があります。

<対策>

下記の方法で PLIN ドライバのバージョンを確認し、1.4.0.1039 以前である場合は（www.peak-system.com/quick/DrvSetup）からダウンロードし、PeakOemDrv.exe を実行します。ソフトウェアのインストールが終了したら、対象製品を PC の USB ポートに接続します。（Windows 8.1 / 7 の場合も、PLIN ドライバのアップデートを推奨します。）

PLIN ドライバのバージョン確認

1. Windows スタートメニューを開きます。
2. 「peakcpl」を入力し、実行します。
Properties of PEAK Hardware ダイアログボックスが開きます。
3. **Drivers** タブに移動します。
4. **Plin_usb.sys** のバージョンを確認します。

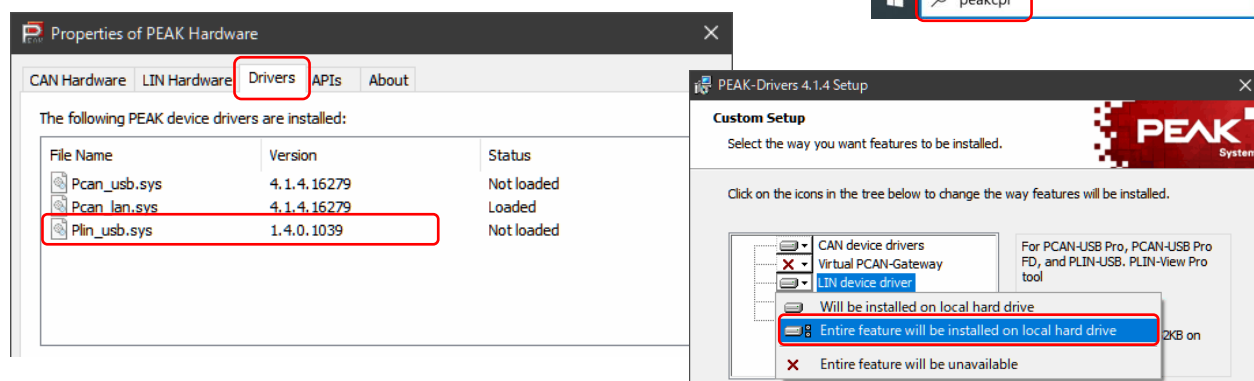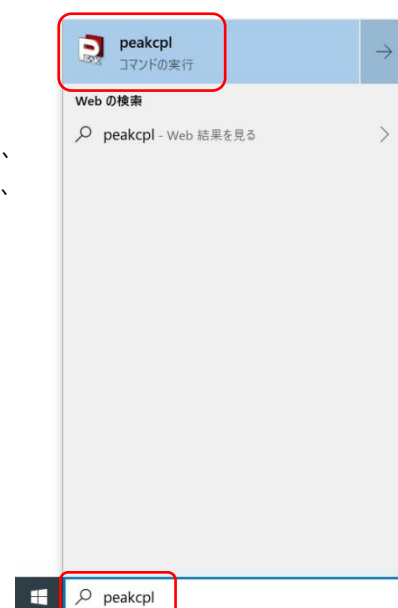

PLIN ドライバインストール時は、LIN device driver を有効にする

<PEAK-System の案内>

English (英語) : <https://www.peak-system.com/Details.114+M5bcbeea4b52.0.html?&L=1>

以上